


بسمه تعالي

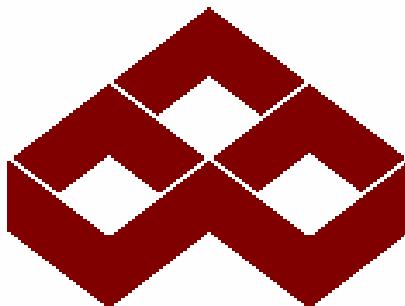

شرکت سازه گسترش سایبا

نظامنامه ممیزی محصول

امور کیفیت
خرداد ۸۴

مدرک شماره ۵
(ویرایش اول)

یادآوری:

- جهت اطمینان از اعتبار این مدرک به شبکه اینترنت سازه گسترش سایبا مراجعه فرمائید.
- کلیه حقوق این مدرک محفوظ و مخصوص سازه گسترش سایبا می باشد.


شماره مدرک: ۵:

خلاصه تغییرات مدرک



S.G.S.Co.

عنوان مدرک: نظامنامه ممیزی محصول

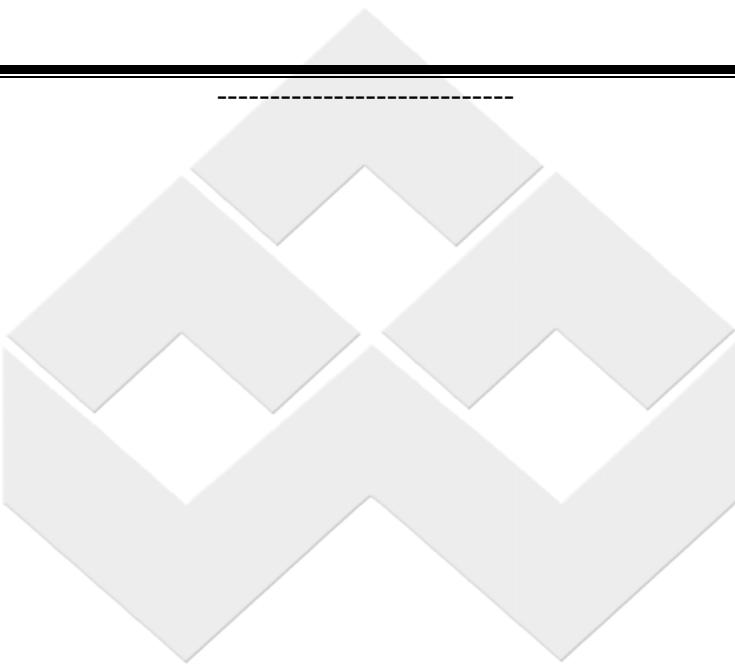صفحه مرتب	خلاصه تغییرات	تاریخ	ردیف
	 S.G.S.Co.		

مقدمه

۳

بخش اول : آدیت محصول

۱	۱ - کلیات
۸	۲ - تعاریف و هدف آدیت محصول
۸	۱-۲ - تعاریف
۱۶	۲-۲ - هدف
۱۶	۳ - اختلاف آدیت محصول با انواع آدیتهاي دیگر
۱۸	۴ - تهیه و طرح ریزی آدیتهاي محصول
۱۸	۴-۱ - شرایط اولیه و مسئولیتها
۱۸	۴-۲ - طرح آدیت
۲۷	۴-۳ - تجهیزات و روشاهای بازرگانی، اندازهگیری و آزمون
۲۸	۴-۴ - صلاحیت آدیتور
۲۸	۵ - انجام آدیت محصول
۲۸	۱-۵ - مسئولیت انجام آدیت
۲۹	۲-۵ - فرایند انجام آدیت
۲۹	۳-۵ - گزارش‌دهی (مستندسازی)
۳۴	۴-۵ - محاسبه شاخصها
۵۱	۶ - تجزیه و تحلیل نتایج آدیت
۵۱	۶-۱ - تجزیه و تحلیل عیوب
۵۲	۶-۲ - انجام اقدامات اصلاحی حاصل از آدیت تولید
۵۴	۶-۳ - طرح بهبود
۵۴	۶-۴ - هدف برای سطح کیفیت
۵۰	فرمها و مثال نمونه آدیت محصول

مقدمه :

بشر از دیرباز به کیفیت توجه ویژه داشته است؛ ولی تنها در دهه‌های اخیر، حوزه‌های تفکر و اندیشه به صورت محسوسی بسط و توسعه یافته است بطوری که توانسته است در قالب تئوریها، مدلها و چارچورهای ذهنی به شکل منسجمتری پیرامون حل مسائل نوظهور بشری گام بردارد.

خشیختانه همواره طرحی وجود دارد که می‌توان آن را تشخیص داد و از ابهامات و دشواریها، راه به سوی شناخت برد. این سازندگیها و نوآوریها و بازتاب آنها در قالب مدلها و روشهای مؤثر برای حل بسیاری از مشکلات، تأثیر خود را نشان داده‌اند.

کیفیت، مقوله‌ای است که نه می‌توان آن را نادیده گرفت و نه درباره آن رسیک کرد. حساسیت به کیفیت با پشت سرگذاردن تحولات و دگرگونیهای مفهومی در سیر تاریخی خود، اینک به جایگاه شایسته‌ای در تمام فلمروهای انسانی رسیده است.

کیفیت در واقع حاصل اقدامات جامعه‌تری است که در قوانین کسب و کار امروزی برای سازمانها به عنوان اهرم و امتیازی برای رقابت مطرح بوده و کانون مشاجرات در عرصه رقابت‌های تجاری را به وجود آورده است.

وقتی ساختار پنهانی کیفیت آشکار می‌گردد، قابلیتهاي آن در شناخت و مدیریت بر کیفیت کمل شایانی خواهد کرد؛ آنچنان که گفته اند چیزی را که نتوان اندازه‌گیری کرد، نمی‌توان بر آن مدیریت کرد. اصولاً هر پدیده‌ای در گذر زمان تغییر و تحول می‌پذیرد و بر همین اساس ویژگی پویایی را به خود می‌گیرد. کیفیت نیز مانند هر پدیده‌ای نیاز به طی دوران گذار دارد تا بتواند به وضعیت مانا در بازه زمانی خاص خود سوق یابد. به بیان دیگر، دانش و درک بشر از کیفیت در چارچوب زمانی و قواعد جاری برای تکامل در قالب طرح موضوعات جدید، ارائه مدلها، روشهای نوکوهای توکانی است.

همان گونه که ترکیب اجزاء، عملکرد کاملتری را نسبت به هر جزء ارائه می‌دهند، اجزای کیفیت نیز پس از ترکیب، این خاصیت کل‌گرابی را خواهند داشت. بنا بر این با بهبود در مشخصه‌های کیفی است که می‌توان در کیفیت نیز سینزی (هم‌افزاگی) ایجاد کرد و برای تهیه فرمول کیفیت میزان و مقدار ترکیب و امتزاج هر جزء بسیار مهم است. اجزای کیفیت در فرایندهای تولید شکل می‌گیرند و برای خلق کیفیت، فرایندها جایگاه اصلی هستند که می‌توانند ارزش افزوده در کیفیت ایجاد و آن را اجرا کنند.

از مزایای آدیت محصول و آدیت فرایند قابلیت کمی کردن و اندازه‌گیری سطح کیفیت محصول و یا فرایند و بررسی روند بهبود یا افت آن در طول زمان می‌باشد که طبعاً با هدف‌گذاری و تعیین و تحقق جامع اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه موجب دستیابی به سطح کیفی قابل قبول مشتری خواهد شد. جایگاه آدیت محصول و آدیت فرایند در فاز تولید انبوه می‌باشد و ضروری است این سیستم توسط شرکتهای قطعه‌سازی، ایجاد و به صورت مستمر به اجرا درآید. نظارت بر استقرار، تصدیق و اجرای این سیستم (سطح ۲) توسط شرکتهای خدمات مهندسی در بازه‌های زمانی مشخص صورت می‌پذیرد و اثربخشی اجرای آن و دستیابی به اهداف کلان

سازمانی توسط مشتری (شرکت سازه‌گستر سایپا) در فواصل زمانی طولانی‌تر مورد ارزیابی و صحه‌گذاری (سطح ۳) قرار می‌گیرد.

در پایان از همکاری و مشاوره شرکت خدمات مهندسی ره‌آورده‌گستره شرق در گردآوری مطالب این مجموعه سپاسگزاری و تقدیر می‌گردد.

مهندی شبانی
مدیر امور تضمین کیفیت
سازه‌گستر سایپا



S.G.S.Co.

۱ - کلیات

آدیت محصول، اثربخشی تضمین کیفیت را از طریق آزمایش تعدادی محصول یا قطعه، ارزیابی و قابلیت کیفیت را بر اساس کیفیت محصول تصدیق می نماید. بدین ترتیب تطابق محصول با مشخصه های ارائه شده یا توافق شده بین مشتری و تأمین کننده بررسی می شود.

هدف اصلی ارزیابی، تعیین میزان انحراف مشخصه ها می باشد، که به مقدار هدف تعیین شده، اهمیت فنی مشخصه، درجه تأثیر انحراف بر فرایند بعد و عکس العمل مشتری بستگی دارد.

آدیت محصول بر روی خواص محصول در شرایط جدید (محصول تازه تولید شده) انجام می گردد، نه محصولی که مدت طولانی از استفاده آن گذشته باشد. ضمناً نمی توان آدیت محصول را به عنوان حایگزینی برای بازرگانی های حین فرایند تولید تلقی نمود.

آدیتها معمولاً بطور منظم و با قاعده انجام می شوند، مگر این که به دلیل مشخص یا ویژه ای نیاز به انجام آدیت دیگری خارج از برنامه تعیین شده باشد. قبل از انجام آدیت باید برنامه آدیت توسط افراد با صلاحیت تهیه شود.

آدیت محصول روند کیفیت و نکات مهم عدم انطباقها را شناسایی می کند. در برخی حالتها نیز می تواند ایرادهای موجود در سیستم را نیز نشان دهد. علاوه بر این که آدیتها دیگری مانند آدیت سیستم و فرایند نیز انجام می شوند.

معیارهای تصمیمگیری زیر می توانند برای به کارگیری آدیت محصول در شرکت مفید باشند :

- کنترل انطباق نتایج با اطلاعات ورودی
- تصدیق یکنواختی تولید
- تشخیص انحرافات، تغییرات و روندها
- کشف خطر یا ریسکهای بالقوه
- نشان دادن عکس العمل مشتری
- کملک به تعیین وضعیت کیفی محصول با توجه به انتظارات و نیازمندیهای مشتری
- واکنش سریع نسبت به مسائل و مشکلات
- کنترل اثربخشی اندازه های گرفته شده
- نیازمندیهای قانونی

پیش شرطهای لازم برای اجرای آدیت

- ۱ - وجود ساختار سازمانی مناسب تا این امکان ایجاد گردد که آدیتها به صورت سیستماتیک و مستقل انجام شوند.
- ۲ - طرح آدیت که نشان می‌دهد آدیت محصول در کدام ایستگاه از فرایند تولید با چه تعداد نمونه و بر روی چه مشخصه‌هایی، صورت گیرد.

۲ - تعاریف و هدف آدیت محصول

۱-۱ - تعاریف

۱-۱-۱ - آدیت کیفیت

"بررسی مستقل و نظام یافته برای تعیین این که فعالیتهاي مرتبه با کیفیت و نتایج مربوطه با دستورالعملهاي برنامه‌ريزي شده مطابقت دارد و این که این دستورالعملها بطور مؤثر اجرا می‌شوند و برای دستیابی به اهداف مناسب هستند."

توجه : آدیت کیفیت نوعاً روی سیستم کیفیت یا عنصری از عناصر متعلق به آن بر روی فرایندها یا محصولات، که می‌تواند خدمات را نیز شامل شود، انجام می‌گردد و به این نیز محدود نمی‌شود. اغلب چنین آدیتهاي کیفی را "آدیتهاي سیستم"، "آدیتهاي فرایند"، "آدیتهاي محصول" یا "آدیتهاي خدمات" می‌نامند.

تعیین نیاز به انجام اقدام اصلاحی یا بهبود، یکی از اهداف آدیت کیفیت می‌باشد. این آدیت نباید با فعالیتهاي نظارت کیفیت که کنترل فرایند یا کنترل محصول را انجام می‌دهند، اشتباه شود.

آدیتهاي کیفیت می‌توانند برای اهداف داخلی یا خارجی انجام شوند.

۱-۲-۱ - محصول

"نتیجه یا پیامد انجام فعالیتها و یا فرایندها"

توجه : اصطلاح "محصول" می‌تواند برای خدمات، سخت‌افزار، مواد پردازش شده، نرم‌افزار و یا ترکیبی از آنها به کار رود. می‌تواند قابل لمس (مانند مواد پردازش شده و قطعات مونتاژ شده) یا غیر قابل لمس (مانند دانش یا مفاهیم) و یا ترکیبی از آنها باشد.

۲-۱-۲ - آدیت محصول

آدیت محصول عبارت است از طرح ریزی، احرا، ارزیابی و مستندسازی آزمایشها

از مشخصه‌های کیفی و کمی

روی محصولات

بعد از تکمیل ایستگاه تولید

قبل از انتقال به مشتری بعدی (داخلی یا خارجی)

بر اساس مقادیر مبنا

توسط آدیتور مستقل

نکته ۱ : محصولات نتیجه فعالیتها و فرایندها می‌باشد.

بنابراین محصولات میانی، مجموعه‌ها، زیرمجموعه‌ها

و محصولات نهایی که به مشتری تحويل داده

می‌شوند، می‌توانند به عنوان محصولاتی که آدیت

روی آنها انجام می‌گردد لحاظ شوند. در این آدیت،

خواص محصول در شرایط موجود مورد بررسی قرار

می‌گیرد؛ نه در وضعیتی که مدت طولانی از استفاده

آن گذشته باشد.

نکته ۲ : منظور از مشتری، مشتریان داخلی و خارجی

می‌باشد. بنابراین می‌توان مشتری را فرایند بعدی یا

ماشین بعدی به شمار آورد.

نکته ۳ : آدیت محصول معمولاً توسط سازنده محصول

(تأمین‌کننده) انجام می‌شود و مشتری یا نماینده

مشتری نتایج آدیت را بررسی و صحه‌گذاری و بر

حسن اجرای اقدامات اصلاحی نظارت می‌نماید.

پیشنهاد می‌شود در آغاز توسط نماینده مشتری

آموزش‌های لازم به سازنده داده شود و در حد نمونه و

پایلوت نیز به احرا درآید تا پس از فرهنگ‌سازی و

آماده شدن بستر لازم، توسط سازنده انجام گردد.

نکته ۴ : می‌توان نتیجه ارزیابی آدیت محصول را به عنوان

شاخصی برای بررسی کلیه اندازه‌گیریهای کنترل

کیفیت به شمار آورد.

در صورت وجود انحراف از مشخصه‌ها یا استانداردها نیاز به

اقدام اصلاحی است. چنانچه این انحراف مربوط به

مشخصه‌های مهم بخصوص مشخصه‌های ایمنی باشد، انجام

اقدام سریع مانند توقف تولید، حداستازی محصول و یا در صورت نیاز اصلاح تولید الزامي است.

۱-۴-۲ - اصطلاحات کاربردی

پذیرش یا توافق : روش‌های مجازی که تضمین می‌کنند محصول در تطابق با کلیه مشخصه‌های جامع و رسمی می‌باشد. این مشخصه‌ها توسط مهندس طراح تعیین و با انجام تستهای عملکردی و مونتاژ در کارخانه مصرف کننده صحه‌گذاری می‌شود.

این روش برای محصولات (نمونه‌های اولیه) تولید شده توسط تجهیزات و امکانات فرایند، کاربرد دارد.

نقص (عیب) : عدم تکمیل نیازمندیهای درخواست شده "برآورده نشدن یک نیازمندی کاربردی مورد نظر یا یک انتظار معقول از جمله مواردی که به اینمی مربوط می‌شود".

تأمین خارجی : تولید محصولات توسط یک سازنده خارجی با تجهیزات معین در محل مشخص.

نمونه‌های اولیه (I.S.) : مقدار معینی از یک محصول جدید که با تجهیزات و شرایط خاصی تولید شده است و رد یا قبول آن توسط خودروساز به طور رسمی اعلام می‌گردد.

عدم تطابق : عدم تکمیل نیازمندیهای مشخص شده "برآورده نشدن یک نیازمندی مشخص شده".


عدم کیفیت : انحرافات بین کیفیت مورد نظر و کیفیت واقعی که در عمل به دست آمده است.

محصول : اجزای پیچیده یا اساسی (پایه)، مجازی یا واقعی که شناسایی گردیده و در فهرست قطعات ساخت یا طراحی نشان داده شده است.

کیفیت : کلیه امکانات و مشخصه‌های محصول یا خدمتی که برای رضایت یا تأمین نیازمندیها ایجاد می‌شود.

طرح نظارت : سند تنظیم شده‌ای که شامل کلیه عملیات ساخت و کنترل روی پارامترهای فرایند یا مشخصه‌های محصول می‌باشد.

طرح نظارت معمولاً در سه سطح سازماندهی می‌شود :

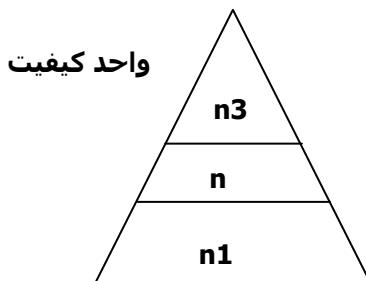

تولید سطح ۱ :

سطحی است که کیفیت و اطمینان از نقص صفر را ایجاد می‌کند.

ابزار یا روش‌های آن عبارتند از :

- کنترل اتومات (پیوسته یا به وسیله نمونه‌گیری)
- کنترل آماری جامع (CSI)
- کنترل آماری فرایند (SPC)
- کنترل اتومات و سیستم تشخیص عیوب و خودکنترلی
- سایر موارد

انتخاب ابزارها یا روشها بر اساس اطلاعات یا دانش فنی مناسب با فرایند ساخت موجود انجام می‌گردد که اطلاعاتی مانند ضریب توانایی تجهیزات (CAM)، ضریب توانایی فرایند (CAP)، ضریب پراکندگی و وضعیت تولید (CPK) را در بر می‌گیرد. پارامترهای نظارت شده ممکن است با مشخصه‌های فرایند یا قطعه مرتبط باشند.

بازرسی تولید

سطح ۲ :

سطح ۲ نظارت، بازرسی تولید می‌باشد که از عملکرد سطح ۱ و کالیبراسیون تجهیزات اطمینان حاصل می‌نماید.

واحد کیفیت

سطح ۳ :

گزارش‌های مشتری و آدیتهای روش، فرایند و محصول تکمیل شده، که دستیابی به موارد زیر را تضمین می‌نماید :

- نگرشی جامع برای دستیابی به کیفیت در همه سطوح
- حفظ و نگهداری ارتباطات و همبستگی بین پارامترهای فرایند و مشخصه‌های محصول
- نظارت بر فرایند ساخت
- مدیریت کیفیت

- عملکرد درست روشهای سطح ۱ و ۲ و در صورت نیاز بازنگری آنها

نظرات بر کیفیت توسط تأمین کننده (S.Q.F.E.)
وابسته به نحوه استفاده از نتایج بدستآمده
از اندازه‌گیریها در جریان آدیت‌های محصول
می‌باشد که در سطح ۲ طرح نظارت برای
مشخصه‌ها و پارامترها به صورت مشترک
توسط تأمین کننده و سازنده خودرو تعریف
شده است. این نظارت نباید در هیچ حالتی
جاگزین معیارهای تأییدشده سطح ۱ و ۲ طرح
نظارت شود.



S.G.S.Co.

۲-۲ - هدف

وظیفه آدیت محصول، بررسی محصولات آماده تحویل با استفاده از طرح آدیت به منظور بررسی مطابقت آنها با مستندات فنی، نقشه‌ها، استانداردها، نیازمندیهای قانونی و سایر مشخصه‌های کیفی می‌باشد. این کنترل بر روی تعداد کمی از محصولات انجام می‌شود، با این حال خیلی گستردگر و بیشتر از نقطه نظرات مشتری می‌باشد.

به عنوان یک اولویت طی آدیت محصول، ایرادات سیستم، مغایرت‌های عمدی و روندهای کیفیت در دراز مدت معلوم می‌شود. برای حذف آنها عدم انتباقهای مشخص شده به دو دسته عدم انتباقهای نظامیافته و تصادفی طبقه‌بندی می‌شوند و در حالت‌هایی که شدت عدم انتباق بالا باشد، باید اقدام سریع در فرایند تولید انجام گردد. کنترلهای خاص، وضعیت همان زمان را مشخص می‌کنند. در صورتی که آدیتهایی که در یک پریود زمانی انجام می‌گیرند، پتانسیل کیفیت تولید را تفسیر می‌کنند. دامنه بازرسی بر اساس پیچیدگی محصول و تیراز قطعات تولیدی تعیین می‌شود.

۳ - اختلاف آدیت محصول با انواع آدیتهای دیگر

آدیت محصول، شباهتهای جزئی با انواع دیگر آدیتها و سایر ارزیابیهای محصول دارد. اختلافات ویژه در جدول ۱ نشان داده شده است.

S.G.S.Co.

۴ - تهیه و طرح ریزی آدیتهاي محصول

۴-۱ - شرایط اوليه و مسئولیتها

آدیت محصول باید به دقت و با در نظر گرفتن پیش شرطهاي زیر، طرح ریزی شود :

الف) درنظر گرفتن عبارتي مبني بر انجام آدیت محصول در نظام نامه کيفيت

ب) تهیه طرح آدیت

ج) تبدیل طرح آدیت به دستورالعمل کار برای آدیتور باید اطمینان حاصل شود واحدهایی که در نظام نامه تعیین شده‌اند و مسئولیت طرح ریزی آدیت محصول را به عهده دارند، به صورت مستقل عمل می‌کنند.

۴-۲ - طرح آدیت

طرح آدیت باید شامل اطلاعات زیر باشد :

- نام محصولی که آدیت می‌شود.

- تاریخ / تناوب آدیت

- آدیتورها

- افراد یا واحدهایی که مسئول پیگيري اقدامات اصلاحی می‌باشند.

- جزئیات دیگري که باید در طرح آدیت لحاظ شود و عبارت است از :

- مشخصه‌هایی که باید بررسی شوند.

- مشخصه‌های کمی

- مشخصه‌های عملکردي

- مشخصه‌های مواد

- مشخصه‌های مربوط به طول عمر

- مشخصه‌های کیفی

- اندازه نمونه

- محل نمونه‌گیری

- و روشها و تجهیزات بازرگانی و آزمون که مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱-۲-۴ - انتخاب مشخصه‌ها کیفي و قابلیت اطمینان

۱-۱-۴ شناسایي مشخصه‌هایی که ممکن است برای

محاسبات SQFE در نظر گرفته شوند. (شناسایي

مشخصه‌ها برای نظارت باید از نقطه نظر کیفی

مشتری انجام گردد. مشتری خود شامل کارخانه

صرف کننده یا مشتری نهایی می باشد. این تجزیه و تحلیل باید در طی کنترل محصول انجام شود). این تحقیقات باید بر اساس مشخصه های عمدی، ظاهري یا غیر ظاهري بر روی محصول نهایي انجام گردد. از حمله نکاتي که در انتخاب مشخصه های کيفي باید در نظر گرفت عبارتند از :

الف) در آغاز، تجزیه و تحلیل عمیق در مورد :

- نقشه های مهندسي
 - مشخصه های مهندسي
 - نیازمندی های ویژه (برحسب زنی، ایمنی، قانونی و ...)
 - شرایط به کار گيري، شرایط محیطي و شرایط مونتاژ محصول
 - نظارت های کيفي و وسائل متناسب با هر ایستگاه از فرایند ساخت و تولید
- ب) بررسی نتایجی که تاکنون از همان محصول یا محصولات مشابه به دست آمده است ، شامل :**
- کنترلهای متالورژيکی (موادی)، شیمیایی یا فیزیکی- شیمیایی
 - مشخصه های مواد حام (آنالیز مواد یا گواهی انطباق که توسط تأمین کننده تأیید و ارسال شده است.)
 - تست های دوام و عملکرد

ج) بررسی تجزیه و تحلیلهای موقتی کیفیتی

- آنالیز عملکرد
- آنالیزهای FMEA (محصولات / فرایند)
- بازنگری پروژه
- و سایر موارد

۴-۱-۲- انتخاب مشخصه های مورد استفاده

برای انتخاب مشخصه ها باید موارد زیر را در نظر گرفت :


- مشخصه ها و یا پارامترهایی که توسط سازنده خودرو به همراه تأمین کننده طی مراحل کنترل فرایند و محصول تعریف و تأیید شده است.
- افزودن یا حذف یک یا چند مشخصه بر اساس نتایج حاصل از آنالیزها :
- گزارش های بازرسی و تست های انجام شده در زمان تأیید یا توافق نمونه اولیه

- مشکلات بوجود آمده در دوران عمر قطعه
مشخصه های انتخاب شده آنها یی هستند که بهترین فرض
را از کیفیت محموله (محصول تأمین شده) در شرایط مورد نظر
از دیدگاه مشتری، در مونتاژ، در حالت صفر کیلومتر و در هنگام
به کارگیری بر اساس معیارهای زیر دارا می باشند :

- شناسایی
- بسته بندی
- ظاهر
- ابعاد
- دوام، قابلیت اطمینان
- عملکرد
- مواد، عملیات تكمیلی
- مونتاژ


مشخصه های انتخاب شده برای نظارت کیفیت
تنها نماینده یک قسمت از تعاریف سطح ۳ از طرح
نظارت تأمین کننده می باشد.

تعداد مشخصه های انتخاب شده باید از
حداقل تعداد لازم برای ارزیابی سطوح کیفیت
تحویل داده شده کمتر باشد.

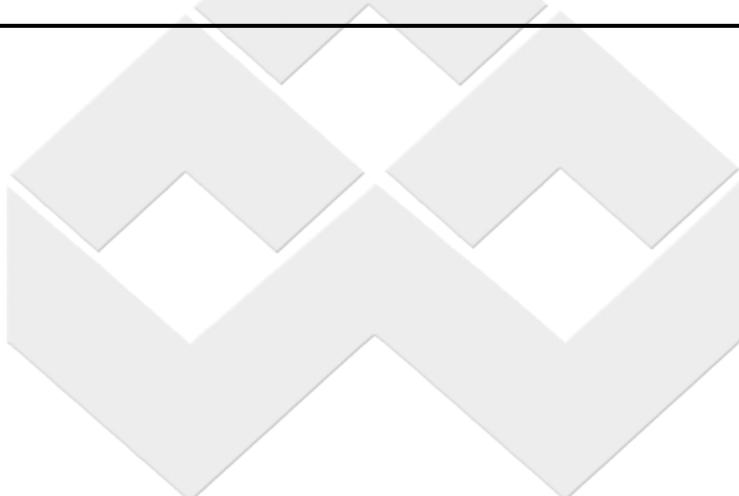

S.G.S.Co.

مودعیت SQFE訖聞 نهارت

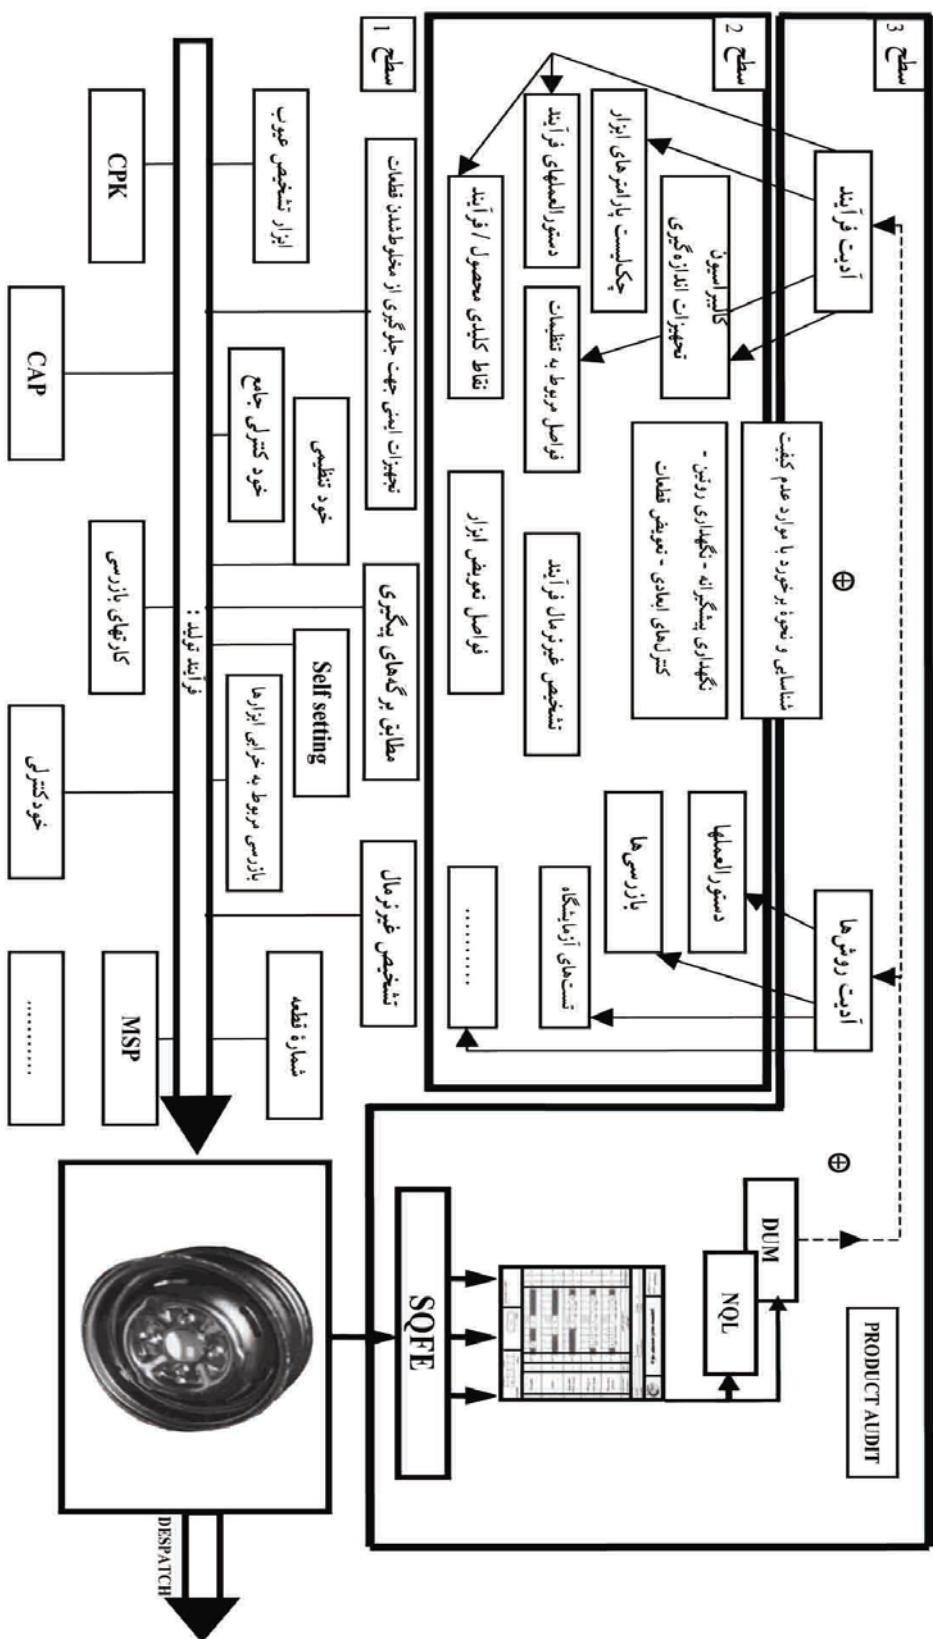

۴-۲-۲- قواعد نمونه گیری

۱-۲-۲-۴ - اندازه نمونه

برای تعیین اندازه نمونه باید به منظور به نمایش درآوردن کیفیت ارائه شده، تمام عوامل انحراف (FMEA و قابلیت) را درنظر گرفت.

اندازه نمونه توسط سازنده خودرو با همکاری تأمین کننده تعیین می شود. با وجود این لازم است حداقل ۲۰ قطعه در ماه یا در هر تولید (هر بار که تولید راه اندازی می شود) بین شیوه های تولید تقسیم و اندازه گیری شود.

ملاحظات

الف) ممکن است در حالت های زیر تعداد نمونه کمتر شود :

- مشخصه ها به آهستگی جمع آوری می گردند.
- انجام آزمون ، زمان بر و یا مخرب است.
- مشخصه ها به دوام مربوط می شود.
- آنالیز مواد.

اگر مشخصه ها برای یک دوره معین، پایداری یا ثبات را نشان دهد، برای انجام آزمون می توان از یک بار اندازه گیری استفاده نمود. در این حالت می توان دوباره از همان نتایج آزمون قبلی در طی دوره استفاده کرد و نیار به انجام آزمون مجدد نیست. (به عنوان مثال مشخصه های موادی در یک بهر پیوسته یا یک بهر تولیدی).

ب) چون آدیت محصول به منظور ارزیابی کیفیت از نقطه نظر مشتری صورت می گیرد، لذا هیچ نمونه ای نباید از ارزیابی دمریت حذف شود.

۴-۲-۳- نمونه گیری

برای این که نمونه، نمایانگر کیفیت محصولات تحویل داده شده به کارخانه مصرف کننده باشد، اندازه گیری مشخصه های منتخب باید بر روی محصولات آماده برای توزیع انجام گردد.

هر چند بنا به دلایل عملیاتی ممکن است این اندازه گیریها طی تولید صورت پذیرند که در صورت وجود یکی از شرایط زیر موردی نخواهد داشت :

- مشخصه، وضعیت نهایی خود در محصول را دارا می باشد.

- عملیات بعدی وجود ندارد.
- این امکان وجود ندارد که طی مراحل بعدی، حمل و نقل، بسته‌بندی یا انبارش مشخصه موردنظر آسیب ببیند.
- توجه : برای مشخصه‌های معینی بنا به دلایل فنی ممکن است لازم باشد زمان معینی بین "ساخت" و "اندازه‌گیری" طی شود. (برای مثال : مشخصه‌های حاصل از عملیات حرارتی، فومنها و ...).

۴-۲-۲-۲- قواعد درجه بندی دمربیت (نواقص)

هر نمونه برداشته شده بر اساس سیستم دمربیت درجه‌بندی می‌گردد.

سیستم دمربیت برای مشخصه‌های غیر قابل اندازه‌گیری مثل ظاهر، همانند مشخصه‌های قابل اندازه‌گیری که بر اساس حدود تلرانس یا قطعات مرجع پایه‌ریزی و توسط واحد "نقشه‌کشی" خودروساز تعریف شده‌اند، مناسب می‌باشد. این مسئله در جدول دمربیت پیوست ۱ نشان داده شده است.

۴-۲-۲-۱ - مشخصه‌های غیر قابل اندازه‌گیری مانند ظاهر جدول دمربیت باید مستقیماً طبق معیارهای پیوست ۱ به کار برده شود.

۴-۲-۲-۲ - مشخصه‌های قابل اندازه‌گیری

درجه‌بندی برای هر مشخصه (۰، ۳، ۵، ۱۵ یا ۵۵) باید به صورت تابعی از فاصله نسبت به مرکز تلرانس (یا مقدار در نظر گرفته شده برای هدفی که می‌خواهیم به آن بررسیم) تعریف شود و نتیجه‌گیری نهایی برای کیفیت و قابلیت اطمینان مجموعه یا خودرو انجام گردد.

S.G.S.Co.

- تلرانس دو طرفه
- باید از روش ارائه شده در پیوست ۲ برگه ۱ استفاده شود.
- تلرانس‌های یک طرفه
- باید از روش ارائه شده در پیوست ۲ برگه ۲ استفاده شود.

**درجه‌بندی مشخصه‌ها بر اساس مذاکرات بین
تامین کننده و سازنده خودرو انجام می‌گردد.**

**۴-۳ - تجهیزات و روش‌های بازررسی، اندازه‌گیری و آزمون
باید اصول زیر هنگام انتخاب تجهیزات و روش‌های بازررسی،
اندازه‌گیری و آزمون لحاظ شود :**

- عدم قطعیت تجهیزات بازررسی، اندازه‌گیری و آزمون.
- روش‌های بازررسی، اندازه‌گیری و آزمون جایگزین. چنانچه از یکی از روش‌ها در یکی از بازررسیها استفاده شود، نباید از روش دیگر در سایر بازررسیها باقیمانده استفاده نمود. این نقطه ضعف در استفاده روش را تا اندازه‌ای می‌توان مربوط به عدم قطعیت تجهیزات بازررسی، اندازه‌گیری و آزمون دانست.
- وجود الگوها یا نمونه‌های مجاز و همچنین ارائه آموزش معینی به آدیتورها جهت انجام بازررسی، اندازه‌گیری و آزمونهای کیفی

۴-۴ - صلاحیت آدیتور
**موقیت آدیت محصول به میزان زیادی به صلاحیتهای فنی و
شخصی آدیتور بستگی دارد که بعضی از آنها در زیر ارائه شده
است :**

- آگاهی داشتن از هدف آدیت محصول
- اطلاع داشتن از مشخصه‌های کیفیت و سوابق محصول
- استفاده از مشخصه‌های بازررسی، اندازه‌گیری و آزمون
- تسلط بر فنون بازررسی، اندازه‌گیری و آزمون
- گزارش‌دهی مناسب
- قدرت درک بالا
- تجربه عملی در ساخت

- آگاهی از فرایند تولید و یا کاربرد آن
- آگاهی و همچنین دسترسی به اطلاعات مبني بر انتظارات مشتری
- مناسب بودن وضعیت فیزیکی (مثل وضعیت بینایی و غیره)

۵ - انجام آدیت محصول
 ۱-۵ - مسئولیت انجام آدیت
 باید اطمینان حاصل شود که افرادی مستقل آدیت محصول را انجام می‌دهند.

می‌توان آدیت را در مناطق زیر انجام داد :

- در محل سازنده
- در محل مشتری

به طور عمدۀ مسئولیت اجرای آدیت با سازنده آن محصول می‌باشد. اما در حالتهای استثنایی ممکن است آدیتها توسط مشتری یا حتی در بعضی حالتهای ویژه توسط افراد بی‌طرف (مثل آزمایشگاههای خارجی) انجام گردد.

۲-۵ - فرایند انجام آدیت
 برای انجام آدیت رعایت قواعد زیر ضروري است :

- پس از انجام اندازه‌گیری، باید محصولات نمونه‌گیری شده با دقت جایگزین و به محل اصلی خود برگردانده شوند تا با محصولات مشابه مخلوط نگردند. در ضمن باید آسیب‌دیدگی، فرسودگی، بسته‌بندیهای خاص و موارد دیگر را نیز در این جایگزینی لحاظ نمود.
- چنانچه عدم انطباقها روی ویژگیهای ایمنی مشاهده شود، نیاز به اقدام اصلاحی سریع می‌باشد به گونه‌ای که اطمینان حاصل شود هیچ محصول نامنطبقی به سیستم باز نخواهد گشت.

۳-۵ - گزارش‌دهی (مستندسازی)
 برای این که درک روش‌تری از نتایج SQFE داشته باشیم، روش‌های به کارگیری به همراه فرم‌های مربوطه تشریح شده است. البته امکان کامپیوتري یا مکانیزه نمودن سیستم برای سهولت استفاده وجود دارد، به شرط آن که قواعد و اصول آن

رعايت شود و نتيجه در فرمهایي مشابه فرم ارائه شده گزارش گردد.

الف) ايجاد شبکه SQFE برای محصول (به مثال پيوست ۳ مراجعه شود) باید نکات زير در آن قيد شده باشد :

- مشخصه ها يا پaramترهاي انتخاب شده بر اساس بند ۴-۲-

۳-۱

- تجهيزات اندازه گيري يا ارزيايي مورد استفاده - تعداد محصولات برداشته شده به عنوان يك نمونه در طي هر ماه برای هر مشخصه منتخب (به بند ۴-۲-۲-۱) مراجعه شود).

- باید مباني انتخاب شده برای درجه بندی دمريت طبق بند ۴-۲-۲ ، در شبکه SQFE که مطابق فرم نشان داده شده است، مشخص گردد. به عبارتی ديگر مناطق يا دمريتهايي که غيرقابل استفاده هستند سياه شوند. همچنين برای مشخصه ها قابل اندازه گيري، محدوده مناطق ثبت گردد.

S.G.S.Co.

جدول یادداشت (شبکه) SQFE

صفحه		اطلاعات محصول :		اطلاعات سازنده :	
۲	۱	نام :		دلیل :	
ماه		جدول		کارخانه :	
				شماره واحد :	
سال :	اندیس:	مرجع خودروساز:	وضعیت :	اندیس:	کشور :
	اندیس:	مرجع سازنده محصول:			حساب :
ردیف	S/R	علائم / نشانه مشخصات	ابزار کنترلی	تعداد نمونه برداری	→ انتقال از صفحه قبل نتایج اندازهگیری
					Dmr ۵۵ ۱۵ ۵ ۳ CAQ
۱		آماده‌سازی	چشمی	۱	-0- ۵
۲		شناختی	چشمی	۱	-0- ۱۵
۳		شكل ظاهری	چشمی	۲۰	-0- ۵
۴		تغییر قطر ۴۰+۰/۵ -۰/۰	کولیس	۲۰	۱۵ ۵ ۳ -0- ۳ ۵ ۱۵ ۰/۰۵ ۰/۰ ۰/۰۸ ۰/۴۲ ۰/۵ ۰/۵۵
۵		قطر داخلی ۰/۳۵ - ۰/۰۱۶ -۰/۰۲۸	میکرومتر	۲۰	۱۵ ۵ ۳ -0- ۳ ۵ ۱۵ -۰/۰۵۱ -۰/۰۴۸ -۰/۰۴۱ -۰/۰۲۱ -۰/۰۱۶ -۰/۰۱۳
بازنگری کننده / تپیه کننده					Mجموع S Dmr ۵۵ ۱۵ ۵ ۳ CAQ ((Max))
نام					
تاریخ					نتیجه ماه
تأیید					DUM NQL NNQ NAQ

این شبکه یا جدول S.Q.F.E توسط تأمین کننده با همکاری واحد کیفیت سازنده خودرو و در جریان توسعه کنترل محصول و فرایند تنظیم می شود.

تأمین کننده ممکن است از یک جدول برای درجه بندی چندین محصول یا فرایند یکسان استفاده نماید. در چنین حالتی باید فهرستی مثل فرم ارائه شده در پیوست ۴ برگه ۱ تهیه گردد. در ضمن باید اطمینان حاصل شود که هر محصول به تنها یکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

یک نسخه از جدول یا شبکه تهیه شده هر ماه برای ثبت نتایج آدیتها ماهانه محصول استفاده می شود. (پیوست ۴ برگه ۲)

ب) اجرای آدیت طبق طرح آدیت

نتایج به دست آمده از نمونه محصولات داخل مریعی روی جدول ثبت می شود. برای درک بهتر موضوع به مثال صفحه ۳۸ مراجعه نمایید.



S.G.S.Co.

جدول یادداشت (شبکه) SQFE

صفحه		اطلاعات محصول :		اطلاعات سازنده :		
۲	۱	نام :	دلیل :	کارخانه :		
ماه		جدول		کارخانه :		
واحد :	شماره :	واحد :	کشور :	واحد :	اطلاعات سازنده :	
سال :	اندیس:	مرجع خودروساز:	وضعیت:	اندیس:	اطلاعات سازنده:	
		مرجع سازنده محصول:		اندیس:	دلیل:	
					کارخانه:	
					واحد:	
					کشور:	
					اندیس:	
					حساب:	
ردیف	S/R	علام / نشانه مشخصات	تعداد برداشت	→ انتقال از صفحه قبل		S(Dmr) ۵۵ ۱۵ ۵ ۳ CAQ ((Max))
				نتایج اندازهگیری		Dmr ۵۵ ۱۵ ۵ ۳ CAQ
۱		آماده‌سازی	چشمی ۱	-0- ۵		
۲		شناسایی	چشمی ۱	-0- ۱۵		
۳		شكل ظاهری	چشمی ۲۰	-0- ۵		
۴		تغییر قطر ۳۰+۰/۵ -۰/۰	کولیس ۲۰	۱۵ ۵ ۳ -0- ۳ ۵ ۱۵		
۵		قطر داخلی ۰/۳۵ - ۰/۰۱۶ -۰/۰۲۸	بیدکرومتر ۲۰	۱۵ ۵ ۳ -0- ۳ ۵ ۱۵ -۰/۰۵ - ۰/۰۸ - ۰/۲۲ +۰/۰۵ -۰/۰۱ - ۰/۰۸ - ۰/۰۳ - ۰/۰۱۳ - ۰/۰۱۳		
بازنگری کننده / تهیه‌کننده				مجموع	S Dmr ۵۵ ۱۵ ۵ ۳ CAQ ((Max))	
نام						
تاریخ					نتیجه ماه	
تایید				DUM NQL	NNQ NAQ	
بازنگری کننده / تهیه‌کننده				مجموع	S Dmr ۵۵ ۱۵ ۵ ۳ CAQ ((Max))	
نام						
تاریخ					نتیجه ماه	
تایید				DUM NQL	NNQ NAQ	

۴-۵ - محاسبه شاخصها

۱-۴-۵ - شاخصهای اندازهگیری کیفیت

کیفیت طبق درجه بندی دمریت، توضیح داده شده در بند ۴-۲، اندازه گیری می‌شود و با ارائه ضریبی که نشان‌دهنده سطح کنترل مشخصه‌ها می‌باشد همراه است. بنابراین اهمیت آن حتی زمانی که به نقص صفر دست یابیم باقی می‌ماند.

پنج شاخص اندازه گیری کیفیت :

الف) میانگین دمریت مجموعه یا واحد محصول(DUM): به صورت متوسط نقاط دمریت برای هر محصول تعریف می‌شود.

ب) سطح عدم کیفیت (NNQ) : تعداد مشخصه‌هایی که عیب یا نقص روی آنها اثر گذاشته است.

ج) ضریب تناسب کیفیت (CAQ) : فقط برای مشخصه‌های قابل اندازه گیری استفاده می‌شود و شاخصی از پراکندگی تلرانس می‌باشد.

د) سطح تناسب کیفیت (NAQ) : ماکریم CAQ‌ها است که پراکندگی مشخصه‌های کنترل شده را منعکس می‌کند.

ه) سطح کیفیت تحويل شده (NQL) : حاصل جمع NAQ و NNQ نهایی است و مقدار مطلقی برای کیفیت محصول ارائه می‌دهد بطوری که مکمل DUM به شمار می‌آید. چرا که DUM مقداری نسبی از کیفیت محصول ارائه می‌دهد.

کیفیت یک محصول بر اساس میانگین دمریت مجموعه (DUM) و سطح کیفیت تحويل شده (NQL) مشخص می‌گردد.

شاخصها بر اساس قوانینی که در زیر توضیح داده شده‌اند، محاسبه می‌گردند :

۴-۲-۵- میانگین دمیرت مجموعه یا محصول (DUM)

۱-۴-۵- تعریف

میانگین دمیرت مجموعه شاخصی از اندازه‌گیری محصولات

است که دو عامل زیر را در نظر می‌گیرد :

- اهمیت ، شدت عیوب یا میزان انحراف از مرکز محدوده تلرانس

- تعداد عیوب یا تعداد انحرافات مشاهده شده

این شاخص در پایان، یک مقیاس نسبی از کیفیت ارائه می‌دهد که به ثبت اهداف مربوط به بهبود کمک می‌نماید.

۴-۲-۶- روش محاسبه

قبل از محاسبه مقدار میانگین دمیرت برای محصول، باید دمیرت متوسط هر مشخصه تعیین شود. دمیرت متوسط برای یک مشخصه از محصول برابر است با : Dmr

$$Dmr = \frac{Dr}{n}$$

n = تعداد نمونه

$$Dr = (3 \times n_3) + (5 \times n_5) + (15 \times n_{15}) + (50 \times n_{50})$$

n_3 = تعداد عیوب با سطح نقص ۳

n_5 = تعداد عیوب با سطح نقص ۵

n_{15} = تعداد عیوب با سطح نقص ۱۵

n_{50} = تعداد عیوب با سطح نقص ۵۰

S.G.S.Co.

مثال : مشخصه شماره ۵ از صفحه ۳۸

$$n = ۲۰ \quad n_۱ = \Sigma \quad n_۰ = \Sigma \quad n_{۱۰} = ۲ \quad n_{۰۰} = ۰$$
$$Dr = (۲ \times \Sigma) + (۵ \times \Sigma) + (۱۵ \times ۲) + (۵۵ \times ۰) = ۶۲$$
$$Dmr = ۶۲ / ۲۰ = ۳ / ۱$$

محاسبه میانگین دمیریت یک محصول (DUM)
میانگین دمیریت مجموعه(DUM) از جمع دمیریت متوسط هر
مشخصه از محصول بدست می آید.

$$\boxed{DUM = \square Dmr}$$

که در مثال صفحه ۳۸ چنین محاسبه می شود :

$$0 + 0 + 0 + 0 + 0 / ۱۵ + ۱ / ۶۵ + ۳ / ۱ = ۵ / ۵$$

صفحه ۱ از ۲ جدول یادداشت

$$0 / ۵ + ۳ / ۲ + ۰ / ۳ + ۰ / ۶ + ۰ / ۹ + ۰ = ۱۰ / ۰$$

صفحه ۲ از ۲ جدول یادداشت

$$DUM = ۲۱ / ۴$$



S.G.S.Co.

جدول پادداشت (شبکه) SQFE

صفحه		اطلاعات محصول					اطلاعات سازنده											
۲	۱	نام:					دلیل:											
ماد							جدول											
سال:		مرجع خودروساز:					شماره:											
سال:		مرجع سازنده محصول:					واحد:											
ردیف S/ R	علائم / نشانه مشخصات	ابزار کنترلی	تعداد نمودن بردازی	→ انتقال از صفحه قبل						S(Dmr)	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)			
				نتایج اندازهگیری						Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ			
۱	آماده‌سازی	چشمی	۱	-0-						۰								
۲	شناختی	چشمی	۱	-0-						۰								
۳	شکل ظاهری	چشمی	۲۰	-0-						۰/۷۵								
۴	تفصیل قطر ۴۰+۰/۵ -۰/۰	کوپلیس	۲۰	۱۵	۵	۳	-0-	۳	۵	۱۵	۱/۸۵							
۵	قطر داخلی ۰/۳۵ - ۰/۰۱۶ -۰/۰۴۸	میکرومتر	۲۰	۱۵	۵	۳	-0-	۳	۵	۱۵	۳/۱							
بازنگری گفته شده / تهیه گفته شده								مجموع					S Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)
نام													۵/۵					
تاریخ																		
تأثید																		
								نتیجه ماد					DUM	NQL				
													NNO	NAO				

بازنگری کننده / تهیه کننده						مجموع	S Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ ((Max))
نام							۱۰/۵					
تاریخ												نتیجه ماد
تأثیید							DUM					NQL
								NNQ				NAQ

۳-۴-۵ - سطح عدم کیفیت (NNQ)

۱-۳-۴-۵ - تعریف

سطح عدم کیفیت برای یک محصول شاخصی متشکل از چهار رقم می‌باشد و هر رقم نماینده تعداد مشخصه‌هایی است که بالاترین سطح نقص آنها به ترتیب در هر یک از سطوح نقص ۲، ۵، ۱۵ و یا ۵۵ واقع شده‌اند.

مثال : $NNQ = ۳۲۱۵$ یعنی :

۳ مشخصه دارای بالاترین سطح نقص از نوع سطح نقص ۵۵ هستند.

۲ مشخصه دیگر دارای بالاترین سطح نقص از نوع سطح نقص ۱۵ هستند.

۱ مشخصه دیگر دارای بالاترین سطح نقص از نوع سطح نقص ۵ می‌باشد.

و ۵ مشخصه دیگر دارای بالاترین سطح نقص از نوع سطح نقص ۳ هستند.

NNQ شاخص مؤثّری برای تعیین اقدامات اولیه می‌باشد. مقدار ارائه شده توسط این شاخص بین ۰۰۰۰ تا ۹۹۹۹ می‌باشد که امکان مقایسه محصولات یک خانواده را فراهم می‌آورد.

S.G.S.Co.

۲-۳-۴-۵ - روش محاسبه

۱) محاسبه سطح عدم کیفیت (NNQ) برای هر مشخصه

مشخصه	مقادیر دمیرت در گروه مربوطه				نقدار NNQ
	۵۵	۱۵	۵	۳	
C1	*	***	*****	****	1000
C2		**	****	*****	0100
C3			*****	*****	0010
C4				***	0001

تعداد نقص در هر گروه بر روی نقدار NNQ مشخصه تأثیری نمی‌گذارد. به عبارتی دیگر NNQ هیچ ارتباطی به تعداد نقاط ندارد، بلکه فقط نشان دهنده بالاترین سطحی می‌باشد که نقص یا ایراد در آن مشاهده شده است.

۲) محاسبه سطح عدم کیفیت (NNQ) برای محصول این شاخص از حاصل جمع NNQ مشخصه‌های انتخاب شده به دست می‌آید. اما بیشترین نقدار جمع کل برای هر گروه یا سطح نقص برابر ۹ می‌باشد. به عبارتی دیگر چنانچه حاصل جمع از ۹ بیشتر شد، مانند مثال زیر که برای سطح نقص ۱۵ عدد حاصله ۱۰ می‌باشد، باید آن را به ۹ تبدیل نمود.

S.G.S.Co.

مثال :

شماره مشخصه	n55	n15	n5	N3	NNQ
۱	♦	۱	۰	۶	♦ ۱ ♦ ♦
۲	۱	۰	♦	۱	۱ ♦ ♦ ♦
۳	♦	۱	۲	۰	♦ ۱ ♦ ♦
۴	♦	۱	۲	۲	♦ ۱ ♦ ♦
۵	♦	۲	۴	۲	♦ ۱ ♦ ♦
۶	♦	۱	۶	۲	♦ ۱ ♦ ♦
۷	♦	۱	۰	۴	♦ ۱ ♦ ♦
۸	♦	۱	۷	۶	♦ ۱ ♦ ♦
۹	♦	۱	۶	۷	♦ ۱ ♦ ♦
۱۰	♦	۰	۲	۸	♦ ۱ ♦ ♦
۱۱	♦	۱	۲	۲	♦ ۱ ♦ ♦
۱۲	♦	♦	♦	۷	♦ ♦ ♦ ۱
جمع				۱ ۱۰ ♦ ۱	
NNQ				۱ ۹ ♦ ۱	

S.G.S.Co.

جدول یادداشت (شبکه) SQFE

صفحه		اطلاعات محصول :		اطلاعات سازنده :											
۲	۱	نام :		دلیل :											
ماه				جدول				کارخانه :							
								شماره :	واحد :						
سال :		اندیس:	مرجع خودروساز:	وضعیت:				کشور:							
		اندیس:	مرجع سازنده محصول:					اندیس:	حساب:						
ردیف	S/ R	علام / نشانه	ابزار	تعداد نمونه	برداری	→ انتقال از صفحه قبل				S(Dmr)	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)
		مشخصات	کنترلری			نتایج اندازهگیری				Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ
۱		آماده‌سازی	چشمی	۱		-0-	۵		۰						
۲		شناسایی	چشمی	۱		-0-	۱۵		۰						
۳		شکل ظاهری	چشمی	۲۰		-0-	۵		۰/۷۵						
۴		تفیر قطر ۴۰+۰/۵ -۰/۰	کولیس	۲۰	۱۵ ۵ ۳ -0- ۳ ۵ ۱۵				۱/۶۵						
۵		قطر داخلی ۰/۳۵ - ۰/۱۶ -۰/۰۴۸	لیکرومتر	۲۰	۱۵ ۵ ۳ -0- ۳ ۵ ۱۵				۳/۱						
بازنگری کننده / تهیه کننده								Mجموع	S Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)	
نام									۵/۵	۰	۲	۱	۰		
تاریخ															
تایید															
نتیجه ماه									DUM	NQL					
									NNQ	NAQ					
بازنگری کننده / تهیه کننده								Mجموع	S Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)	
نام									۱۰/۵	۱	۲	۱	۳		
تاریخ															
تایید															
نتیجه ماه									DUM	NQL					
									۱۰/۵	۱	۲	۱	۳		
									NNQ	NAQ					

۴-۴-۵- ضریب تناسب کیفیت (CAQ)

محاسبه این شاخص فقط برای مشخصه های قابل اندازه گیری کاربرد دارد و آن هم وقتی که سطح نقص هیچ یک از مشخصه های محصول که نقایص آنها نشان داده شده است، از ۳ بالاتر نباشد.

هدف از محاسبه CAQ، نمایش پر رنگ تری از موقعیت داده ها در محدوده تلرانس می باشد.

البته پیشنهاد می شود در حالتی که سطح نقص بالاتر از ۲ وجود دارد، برای اولویت بندی اقدامات اصلاحی، CAQ محاسبه شود؛ ولی مقدار ۹۹/۰ در فرمها ثبت گردد.


۴-۴-۱- تعریف

ضریب تناسب کیفیت (CAQ) در واقع یک شاخص اندازه گیری است که نسبت استفاده از محدوده تلرانس را با توجه به مقدار هدف ارائه می دهد. ععملا مقدار هدف از نظر تئوری مرکز تلرانس در نظر گرفته می شود.

توجه مهم :
این مشخصه ها یک سری از اندازه گیری ها را دسته بندی می کنند. بنابراین مشخص فوک به دلیل محدود بودن تعداد اندازه گیری ها، مفهوم آماری ندارد.


۴-۴-۲- فرمول محاسبه
از یک سری n تایی اندازه گیری شده، جدا از چگونگی توزیع، مقادیر مینیمم و ماکزیمم تعیین می شود.

الف) برای تلرانس دو طرفه
نمودار ۱ : وضعیت توزیع نمونه در محدوده تلرانس را نشان می دهد . در این شکل بزرگترین پراکندگی نسبت به مرکز، در سمت حد پایین می باشد.

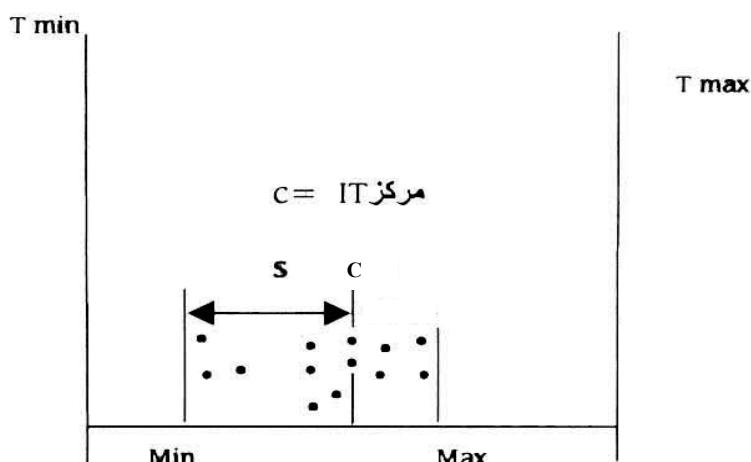

نمودار ۱

نمودار ۲ : با استفاده از نمودار ۱ قرینه بازه سمت حد پایین نسبت به مرکز رسم شده است.

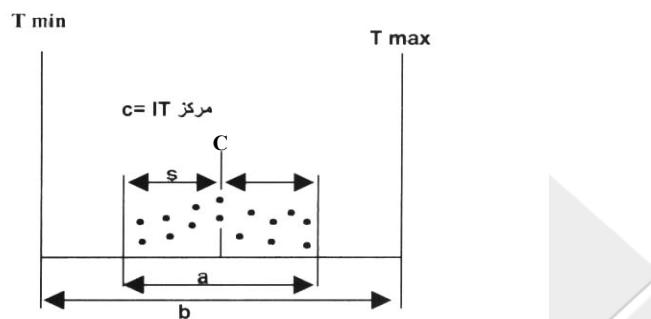

نمودار ۲

توزیع نمودارهای ۱ و ۲ نشان می‌دهد که بیشترین پراکندگی نسبت به مرکز تلرانس مشابه است. بنابراین CAQ آنها یکسان می‌باشد.

فرمول محاسبه CAQ امکان مقایسه ساختار نمودارهای ۱ و ۲ را ایجاد می‌کند. این فرمول گستردگی و بی‌قاعدگی توزیع اندازه‌ها را نیز در نظر می‌گیرد.

فرمول کلی :

.	a/b	CAQ
---	-----	-----

$$CAQ = \frac{Max - Min + \frac{1}{2} (Max + Min) / 2 - C}{IT}$$

$IT =$ تلرانس

$C =$ مقدار اسمی مرکز تلرانس مشخصه

$Max =$ ماکزیمم مقدار مشاهده شده طی اندازه گیری نمونه

$Min =$ مینیمم مقدار مشاهده شده طی اندازه گیری نمونه

$X =$ مقدار مطلق X

فرمول ساده شده :

$CAQ =$ مقدار بزرگتر دو نسبت زیر :

$$\frac{C - Min}{IT / 2} \quad \text{یا} \quad \frac{Max - C}{IT / 2}$$

مثال : با توجه به داده های اندازه گیری یک مشخصه محصول مورد بررسی داریم :

$$C = 15 \quad IT = 0/2 \quad Max = 15/0.8 \quad Min = 14/95$$

با استفاده از فرمول کلی

$$CAQ = \frac{15/0.8 - 14/95 + 2 |(15/0.8 + 14/95)/2 - 15|}{0/2}$$

$$CAQ = 0/1$$

با استفاده از فرمول ساده شده

$$\frac{-/-}{/-} = 1$$



$$\frac{/ -}{/-} = 1$$

$$0/1 > 0/5$$



$$CAQ = 0/1$$

ب) برای تلرانس یک طرفه

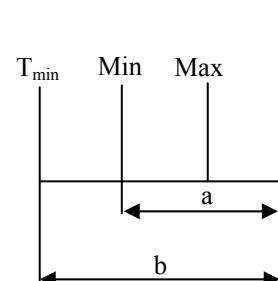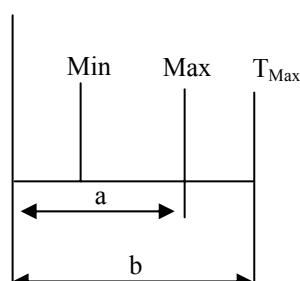

$$CAQ = a / b$$

$$CAQ = \frac{\text{Max} - T_{\max}}{T_{\max} - \text{Min}}$$

مثال برای ترانس ماکریم، از داده‌های مشخصه دیگری از محصول مثال صفحه ۶۴ داریم :

$$T_{\max} = ۰/۵ \quad \text{Max} = ۰/۳ \quad \text{Min} = ۰/۱ \quad \text{هدف} = ۰$$

$$CAQ = \frac{۰/۳ - ۰}{۰/۵ - ۰} = ۰/۶$$

۲-۴-۴-۵ - قواعد گزارش نتایج

وقتی مقدار CAQ به یک می‌رسد باید به صورت ۹۹/۰ بیان شود.

۴-۴-۴-۵ - تفسیر

وقتی بهبود می‌یابد که مقادیر آن به سمت صفر میل کند.

۴-۵-۵ - سطح تناسب کیفیت با استفاده از شاخصهای CAQ که قبلاً محاسبه شده است تعیین می‌شود.

$$NAQ = \text{Max. Of } CAQ$$

برای یک محصول، بزرگترین مقدار CAQ در تمامی مشخصه‌ها می‌باشد.

در مثال صفحه ۶۴، NAQ برابر با ۸/۰ است.

۶-۴-۵- سطح کیفیت تحویل شده (NQL)
NQL درجه‌ای از کیفیت محصولات تحویل داده شده را ارائه می‌نماید.
NQL ترکیبی از NNQ و NAQ است به نحوی که NNQ قسمت صحیح و NAQ قسمت اعشاری آن را تشکیل می‌دهد.

$$NQL = NNQ + NAQ$$

که در مثال صفحه ۶ برابر است با :

$$NNQ \quad NAQ$$
$$NQL = \boxed{\bullet} \quad \boxed{\bullet} \quad \boxed{\bullet} \quad \boxed{V} \quad / \boxed{A}$$



S.G.S.Co.

جدول یادداشت (شبکه) SQFE

صفحه		اطلاعات محصول :		اطلاعات سازنده :								
۲	۱	نام :		دلیل :								
ماه		جدول		کارخانه :								
				شماره :								
سال :		مرجع خودروساز:	وضعیت:	اندیس:	کشور:							
		مرجع سازنده محصول:			حساب:							
ردیف	S/R	علام / نشانه مشخصات	ابزار کنترلی	تعداد نمونه برداری	انتقال از صفحه قبل →							
					نتایج اندازدگیری							
۱		آماده سازی	چشمی	۱	-0-	۵	Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)
۲		شناختی	چشمی	۱	-0-	۱۵	Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ
۳		شکل ظاهری	چشمی	۲۰	-0-	۵	Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)
۴		تغییر قطر ۴۰+۰/۵ -۰/+۰	کولیس	۲۰	۱۵	۵	۳	-0-	۳	۵	۱۵	Dmr
					۰/۷۵	۱	۰/۷					
۵		قطر داخلی ۰/۳۵ - ۰/۰۱۶ -۰/۰۲۸	میکرومتر	۲۰	۱۵	۵	۳	-0-	۳	۵	۱۵	S Dmr
					۱/۲	۱	۰/۷					
بازنگری کننده / تهیه کننده						مجموع	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)	
نام	۱/۹۵	۰	۰	۲	۰/۷							
نتیجه ماد						DUM	NQL				NNQ	NAQ
تاریخ												
تائید						۰						
بازنگری کننده / تهیه کننده						مجموع	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)	
نام	۲/۸۵	۰	۰	۴	۰/۷							
نتیجه ماد						DUM	NQL				NNQ	NAQ
تاریخ												
تائید						۰	۰	۰	۰	۰/۷		

۶ - تجزیه و تحلیل نتایج آدیت

هدف اصلی آدیت محصول کسب اطلاعات درباره سطح کیفیت محصول یا قطعات می‌باشد تا با توجه به نتایج حاصله از یک دوره زمانی طولانی، برداشتها و نتیجه‌گیریهای لازمه برای آینده انجام گردد.

ارزیابی نتایج آدیت از محصولی به محصول دیگر مستقل و متفاوت است و به کاربرد محصول وابسته می‌باشد. ثابت نگه داشتن روش ارزیابی در دوره زمانی طولانی که مقایسه انجام می‌گردد مهم می‌باشد.

۱-۶ - تجزیه و تحلیل عیوب

هرگاه عدم کیفیتی مشاهده شود، تأمین کننده باید :

۱) محصولات نامنطبق را برای جلوگیری از به کارگیری و یا ارسال آنها شناسایی و جداسازی کنند.

۲) بررسی کند که محصولات مشکوک ارسال نشده باشند و چنانچه در این مورد مطمئن نیست، بلافاصله به واحد کنترل کیفیت کلیه کارخانه‌های مصرف کننده مرتبط اطلاع دهد.

اطلاعات داده شده باید بتواند محصولات تحويل شده مشکوک را بدقت شناسایی نماید :

- شماره قطعه و پسوند مربوطه

- نوع عیب و تعداد قطعاتی که دارای آن عیب می‌باشند

- شماره یادداشت مربوط به توصیه‌ها

- تاریخ ارسال

- شماره برچسب

- هر مشخصه علامت گذاری شده (تاریخ ساخت، شماره خط و غیره)

۳) احرای روشی برای اطمینان از این که تا زمان رفع عیب فقط محصولات خوب در اختیار کلیه واحدها قرار می‌گیرد.

۴) ارائه مشخصه‌های مربوط به عیب یا دوباره کاری به سازنده خودرو مطابق با روش احرایی تخفیف یا اجازه ارافقی خودروساز.

۵) ایجاد و توسعه یک راه حل دائمی از طریق سیستمهای حفاظتی کافی در فرایند یا در صورت نیاز، پیشنهاد تغییر یا بهبود در طراحی به سازنده خودرو مطابق با روش‌های تغییر و اصلاح خودروساز.

۶) اطمینان از این که راه حل نهایی به طور کامل مشکل عیب را برطرف کرده است.

۶-۱- انجام اقدامات اصلاحی حاصل از آدیت تولید اقدامات اصلاحی از نظر اهمیت با یکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت به شدت، تناوب و نوع عدم انطباق وابسته است. فقط با دانستن علل عدم انطباقهاست که می‌توان اقدامات اصلاحی اثربخشی تعیین نمود. اقدامات اصلاحی قابل تشخیص در آدیت محصول عبارتند از :

۶-۱-۱- اقدامات اصلاحی برای عدم انطباقهای مهم با مشاهده عدم انطباقهای مهم بلا فاصله اقدامات لازم جهت شناسایی علت عدم انطباقها و حذف آنها انجام می‌گردد. باید کلیه اجزای محصولات نیمه ساخته یا نهایی که عدم انطباق بر روی آنها مشاهده شده و یا بر کیفیت آنها تأثیر گذاشته است، جداگانه نگهداری شوند. چنانچه این قطعات دوباره کاری شوند، نیاز به بازرسی مجدد خواهند داشت.

۶-۱-۲- اقدامات اصلاحی برای عدم انطباقهای جزئی با توجه به اثر عدم انطباق باید برای موجودی حاری و ارسال شده مجوز پذیرش (داخلی / خارجی) دریافت گردد.

۶-۲- نظارت بر اقدامات اصلاحی باید شرح اقدامات اصلاحی به همراه تاریخ انجام آنها در فرم طرح اقدام (پیوست ۵) اعلام گردد. آدیتور هیچ گونه مسئولیتی برای انجام اقدامات اصلاحی ندارد. برای نظارت و کنترل اقدامات اصلاحی انجام شده می‌توان محصول را خارج از برنامه آدیت نمود. در صورتی که علل عدم انطباق بوضوح مشخص نشده باشد، انجام آدیتهاي فرایند و سیستم خارج از برنامه نیز ضروري می باشد.

۶-۳- طرح بهبود

تأمین کننده مسئولیت کامل کیفیت محصولاتش را به عهده دارد و باید مطمئن گردد که محصولات تحويل داده شده همه نیازمندیها را برآورده کرده است. این تضمین، نیازمند به کارگیری جدی طرح نظارتی می باشد که توسط خودروساز در طول فرایند تأیید شده است. تا زمانی که هر گونه انحرافی از اهداف کیفیت

مشاهده شود، تأمین‌کننده باید بر اساس طرح اقدامی مناسب انجام دهد. هر سطح از بهبود باید با تثبیت یک هدف جدید تعریف و تعیین گردد و این همان عملیات دائمی برای اقدامات متوالی بوجود آورنده طرح بهبود می‌باشد.

۶-۴- هدف برای سطح کیفیت

تنها هدف سازنده، حرکت به سمت نقص صفر می‌باشد.

میانگین دمیریت (DUM) و سطح کیفیت تحویل شده (NQL)، به سمت نقص صفر تمايل دارند تا جایی که شکایات مشتری و نواقص کارخانه رفع شود و این حاصل تلاشی خواهد بود که تأمین‌کننده و خودروساز در جهت رسیدن به برتری انجام می‌دهند.

S.G.S.Co.



فرمها و مثال نمونه آدیت محصول

S.G.S.Co.


بیوست ۱

درجه‌بندی نواقص بر اساس معیارها

معیار	سطح نقص
<p>بازگشت یا فراخوان محصول ضروری است.</p> <ul style="list-style-type: none"> • نقص مربوط به مسائل اینمی و / یا مقرراتی. • نقصی که منجر به خرابی یک زیر مجموعه اصلی شود. (مثل : موتور، جعبه دند و غیره) 	۵۵
<p>دوباره‌کاری الزامي است.</p> <ul style="list-style-type: none"> • نقص و ایراد ظاهري غیرقابل قبول که حتماً توسط همه مشتریان قابل شناسایي است. • نقصی که منجر به عدم حرکت خودرو شود. • نقص اصلی که مانع ساخت شود. • وظیفه اصلی محصول انجام نمی‌شود. 	۱۵
<p>نیاز به دوباره‌کاری است.</p> <ul style="list-style-type: none"> • نقص ظاهري که توسط کلیه مشتریان مورد شناسایی قرار می‌گیرد. • نقصی که موجب نارضایتی مشتری می‌شود. • نقصی که در تولید اختلال به وجود آرد. 	۵
<p>نیاز به بهبود است.</p> <ul style="list-style-type: none"> • نقصی که فوراً قابل مشاهده نیست، اما مشخصه مربوطه باید اصلاح شود. • نوعی نقص ظاهري که معمولاً از طرف مشتری یذیرفته می‌شود. 	۳

S.G.S.Co.


پیوست ۲ - برگه ۱
روش درجه‌بندی یک مشخصه
با تلرانس دو طرفه

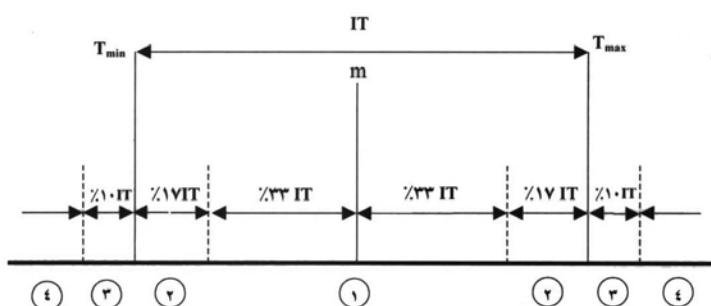


سطح نقص	منطقه	شرح
۰	۱	<input type="checkbox"/> اندازه مقیاس $m - 0.33 IT$ <input type="checkbox"/> $m + 0.33 IT$
۳	۲	<input type="checkbox"/> اندازه مقیاس $T_{min} - 0.33 IT$ <input type="checkbox"/> $m - 0.33 IT$ <input type="checkbox"/> اندازه مقیاس $m + 0.33 IT$ <input type="checkbox"/> T_{max}
۵ ۱۵ ۵۵	۳	<input type="checkbox"/> اندازه مقیاس $T_{min} - 0.1 IT$ <input type="checkbox"/> T_{min} <input type="checkbox"/> اندازه مقیاس $T_{max} + 0.1 IT$ <input type="checkbox"/> ارزیابی استاندارد (قابل مصرف باشد). <input type="checkbox"/> در صورتی که نقص نیاز به تعییر داشته باشد. <input type="checkbox"/> در صورتی که نقص احتیاج به بازگشت یا فراخوان داشته باشد. <input type="checkbox"/>
۱۵ ۵۵	۴	<input type="checkbox"/> اندازه مقیاس $T_{min} - 0.1 IT$ <input type="checkbox"/> T_{min} <input type="checkbox"/> اندازه مقیاس $T_{max} + 0.1 IT$ <input type="checkbox"/> ارزیابی استاندارد (قابل مصرف باشد). <input type="checkbox"/> در صورتی که نقص احتیاج به بازگشت یا فراخوان داشته باشد. <input type="checkbox"/>

پیوست ۲ - برجه ها
روش درجه بندی یک مشخصه
با تلرانس یک طرفه

مشخصه با حد اکثر مقدار

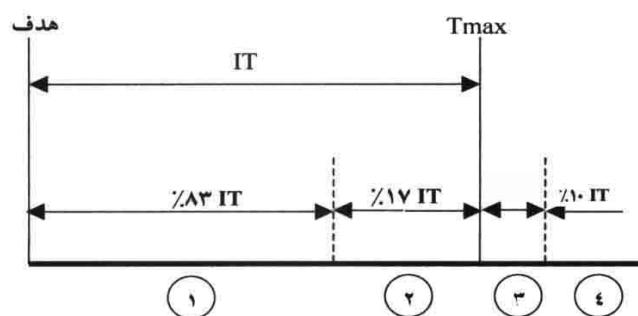

مشخصه با حداقل مقدار

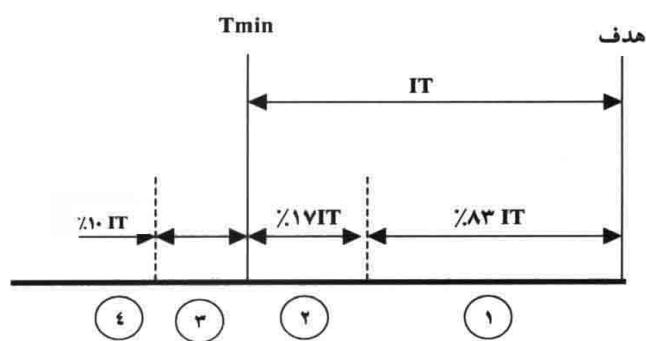

(*) هدف بعنوان تابعی از عملکرد فرایند تعریف شده است.

پیوست ۳ - جدول یادداشت (شبکه) SQFE

صفحه		اطلاعات محصول:										اطلاعات سازنده:									
		نام:										دلیل:									
ماه												کارخانه:									
												شماره واحد:									
سال		مرجع خودروساز: اندیس:										کشور:									
		مرجع سازنده محصول: اندیس:										حساب:									
ردیف	S/R	علامن / نشانه		تعداد نمونه برداری	انتقال از صفحه قبل → نتایج اندازهگیری										S(Dmr)	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)	
		مشخصات													Dmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ	
۱				کنترلی	۵۵	۱۵	۵	۳	-۰-	۳	۵	۱۵	۵۵								
۲					۵۵	۱۵	۵	۳	-۰-	۳	۵	۱۵	۵۵								
۳				برداری	۵۵	۱۵	۵	۳	-۰-	۳	۵	۱۵	۵۵								
۴					۵۵	۱۵	۵	۳	-۰-	۳	۵	۱۵	۵۵								
۵				اندیس:	۵۵	۱۵	۵	۳	-۰-	۳	۵	۱۵	۵۵								
بازنگری کننده / تهیه کننده														مجموع							
نام														SDmr	۵۵	۱۵	۵	۳	CAQ (Max)		
تاریخ														نتیجه ماه							
تأیید														DUM	NQL						
														NNQ	NAQ						

پیوست ۴ - برگه ۱

مدرس مربوط به نتایج SQFE

مدرک مربوط به نتایج SQFE

صفحه	اطلاعات محصول:			اطلاعات سازنده:		
				نام:		
ماه				بلیل:		
				جدول		
سال	اندیس:	مرجع خودروساز:		شماره:	کارخانه:	
	اندیس:	مرجع سازنده محصول:		اندیس:	واحد:	
کارخانه‌های مقصد:						
مسئول واحد کیفیت:						
نتایج معتربر:						

برای مراجعتی که معتربر نمی‌باشد علامت * بگذارد.

تهیه یا بازنگری:

						نام
						تاریخ
						تأیید

بیوست ۴ - برگه ۲

جدول یادداشت (شبکه) SQFE					
صفحه		اطلاعات محصول :		اطلاعات سازنده :	
		نام :		تلیل :	
ماه				کارخانه :	
				شماره :	
سال	اندیس:	مرجع خودروسان:		واحد:	
		مرجع سازنده محصول:		کشور:	
				وضعيت:	اندیس:
				حساب:	
کارخانه‌های مقصد :					
مسئول واحد کیفیت :					
<p>DUM</p> <p>NQL = NNQ + NAQ</p> <p>نتایج ماه اهداف مهلت</p> <p>اهداف مهلت</p> <p>تعداد مشخصه‌های جدول یادداشت SQFE</p>					
<p>DUM</p> <p>ماه</p>		<p>NQL</p> <p>ماه</p>			
تأیید:		تاریخ:		مسئول تهیه:	

پیوست ۵

نمونه عملی آدیت محصول اجرا شده

مراحل انجام آدیت محصول

۱- تعیین مشخصه‌هایی که آدیت می‌شوند در گروه CFT

- قطر گلوبی 0.2 ± 0.2

- قطر بزرگ مخروط 14.40 ± 0.1

- لنگی Max 0.5 mm

- رزووه

۲- تعیین مناطق برای مشخصه‌های کمی
۱-۱ - قطر گلوبی

منطقه ۱ $12.47 \leq 12.73$

منطقه ۲ $12.4 \leq 12.8$ یا $12.73 < 12.47$

منطقه ۳ $12.36 \leq 12.84$ یا $12.4 < 12.8$

منطقه ۴ $12.36 < 12.84$ یا $12.84 < 12.36$

۲-۲ - قطر بزرگ مخروط

منطقه ۱ $14.33 \leq 14.47$

منطقه ۲ $14.30 \leq 14.5$ یا $14.47 < 14.33$

منطقه ۳ $14.28 \leq 14.52$ یا $14.3 < 14.5$

منطقه ۴ $14.28 < 14.52$ یا $14.52 < 14.28$

۲-۳ - لنگی

مقدار هدف :

منطقه ۱ $0 \leq 0.4$

منطقه ۲ $0.4 < 0.5$

منطقه ۳ $0.5 < 0.55$

منطقه ۴ $0.55 < 0.55$

۳- تعیین سطوح نقص برای کلیه مشخصه‌ها

۱-۳ - تعیین سطوح نقص برای مشخصه‌های کیفی بر اساس جدول پیوست ۱ مشخص می‌گردد.

- کیفیت رزوه سطح نقص ۵ -

**۲-۳- سطوح نقص برای مشخصه‌های کمی بر اساس
حداول پیوست ۲ مشخص می‌گردد.**

نام مشخصه	شماره منطقه	سطح نقص
قطر گلوبی	۱۲۴	۰۵۱۵
قطر بزرگ	۱۲۴	۰۵۱۵
لنگی	۱۲۴	۰۵۱۵

- ۴- تعیین تعداد نمونه، محل نمونه‌گیری و ابزار اندازه‌گیری.
- ۵- ثبت موارد مربوط به بندهای ۱ تا ۴ در برگه جمع‌آوری اطلاعات آدیت محصول (مطابق پیوست ۶-۱).
- ۶- انجام آدیت محصول مطابق برگه اطلاعات آدیت محصول و ثبت در برگه جمع‌آوری داده‌های آدیت محصول (مطابق پیوست ۶-۲).
- ۷- علامت گذاری نتایج در مناطق تعیین شده و محاسبه Dmr برای هر مشخصه و در پایان تعیین DUM محصول (مطابق پیوست ۶-۳).

۱- محاسبه Dmr قطر گلوبی

$n_{15} = 0$

$n_5 = 3$

$n_3 = 4$

$$D_{mr_1} = \frac{3 \times n_3 + 5 \times n_5 + 15 \times n_{15} + 55 \times n_{55}}{n}$$

$$D_{mr_1} = \frac{3 \times 4 + 5 \times 3}{20} = 1.35$$

۲- محاسبه Dmr قطر بزرگ محروم

$n_5 = 1$

$n_3 = 4$

$$D_{mr_2} = \frac{3 \times 4 + 5 \times 1}{20} = 0.85$$

۳- محاسبه Dmr لنگی

$n_{15} = 0$

$n_5 = 0$

$n_3 = 5$

$$D_{mr_3} = \frac{3 \times 5}{20} = 0.75$$

۴- محاسبه Dmr رزوه

$n_5 = 0$

$$D_{mr_4} = 0$$

۵- محاسبه DUM محصل

$$DUM = \sum_{n=1}^4 D_{mr} = 1.35 + 0.85 + 0.75 + 0 = 2.95$$

S.G.S.C.

-۸- محاسبه NNQ

مطابق برگه پیوست ۶-۴ ، NNQ برای هر مشخصه محاسبه و جمع نتایج NNQ در قسمت مربوط به NQL ثبت می‌گردد.

-۹- محاسبه CAQ برای مشخصه‌های کمی

-۱-۹- محاسبه CAQ قطر گلویی

$$\text{محدوده پذیرش} = 12.6 \pm 0.2$$

$$IT = 0.4$$

$$T_{\text{Max}} = 12.8$$

$$T_{\text{Min}} = 12.4$$

$$C = 12.6$$

$$\text{Max} = 12.78$$

$$\text{Min} = 12.37$$

$$CAQ_1 = \frac{C - \text{min}}{\frac{IT}{2}} = \frac{12.6 - 12.37}{0.2} = \frac{0.23}{0.2} = 1.15$$

$$CAQ_2 = \frac{\text{max} - C}{\frac{IT}{2}} = \frac{12.78 - 12.6}{0.2} = \frac{0.18}{0.2} = 0.9$$

CAQ بزرگتر از ۱ تبدیل به ۰/۹۹ می‌شود بنابراین:

$$CAQ = 0.99$$

-۲-۹- محاسبه CAQ قطر بزرگ مخروط

$$\text{محدوده پذیرش} = 14.40 \pm 0.1$$

$$IT = 0.2$$

$$T_{\text{Max}} = 14.50$$

$$T_{\text{Min}} = 14.30$$

$$C = 14.40$$

$$\text{Max} = 14.49$$

$$\text{Min} = 14.29$$

$$CAQ_1 = \frac{C - \text{min}}{\frac{IT}{2}} = \frac{14.40 - 14.29}{0.1} = \frac{0.11}{0.1} = 1.1$$

S.G.S.Co.

$$CAQ_2 = \frac{\max - C}{T_{Max}} = \frac{14.49 - 14.40}{0.1} = \frac{0.09}{0.1} = 0.9$$

$$CAQ = 0.99$$

٣-٩ - محاسبه CAQ لنگی

T_{Max} = 0.5 mm

هدف = 0

مشاهدات Max = 0.45

$$CAQ = \frac{\max - C}{T_{Max} - C} = \frac{0.45 - 0}{0.5 - 0} = \frac{0.45}{0.5} = 0.9$$

٤ - محاسبه NAQ محصول (پیوست ٦-٥)

NAQ = Max. of CAQ

NAQ = 0.99

S.G.S.Co.

پیوست ۱-۶

فرم جمع‌آوری اطلاعات آدیت محصول																	
تاریخ :			نام واحد تولیدی :									نام محصول :					
صفحه از			نام مشتری :									شماره فنی محصول :					
CAQ	NNQ	Dmr	سطح نقص										تعداد	ابزار	اندازهگیری نمونه	نام مشخصه / محدوده پذیرش	ردیف
			نتایج اندازهگیری														
			12.36	12.40	12.47	12.73	12.80	12.84	20	کولیس	قطر گلوبی	۱					
			55	15	5	3	0	3	5	15	55						
			14.28	14.30	14.33	14.47	14.50	14.52	20	میکرومتر	قطر بزرگ مخروط	۲					
			55	15	5	3	0	3	5	15	55						
			0	0.4	0.5	0.55			20	ساعت آندیکاتور	لنگی	۳					
			55	15	5	3	0	3	5	15	55						
			OK			NOT OK			20	گیج رزوه Go - Not Go	رزوه	۴					
			55	15	5	3	0	3	5	15	55						
			جمع مشخصات			DUM						NQL			نتایج نهایی :		
نام و امضاء آدیتور												NNQ		NAQ			

ବ୍ୟାକାରୀ ପରିଚୟ ଓ ପରିମାଣ ଦେଖନ୍ତି

٦٣

تاریخ فرم

پیوست ۶-۲

فرم جمچ آوری اطلاعات آدیت محصول															
تاریخ : صفحه از			نام واحد تولیدی : نام مشتری :			نام محصول : شماره فنی محصول :									
CAQ	NNQ	Dmr	سطح نقص نتایج اندازهگیری								تعداد	ابزار اندازهگیری	نحوه	نام مشخصه / حدوده پذیرش	ردیف
			12.36	12.40	12.47	12.73	12.80	12.84			20	کولیس	قطر گلوبی	۱	
		۱/۳۵	55	15	5	3	0	3	5	15	55				
		۱/۸۰	14.28	14.30	14.33	14.47	14.50	14.52			20	میکرومتر	قطر بزرگ مخروط	۲	
		۱/۷۵	0	0.4	0.5	0.55					20	ساعت اندیکانور	لنگی	۳	
		*	OK			NOT OK					20	گیج رزو Go – Not Go	رزو	۴	
			55	15	5	3	0	3	5	15	55				
			55	15	5	3	0	3	5	15	55				
			جمع مشخصات			DUM				NQL				نتایج نهایی :	
			نام و امضاء آدیتور			2.95				NNQ NAQ					

پیوست ۶-۴

فرم جمع آوری اطلاعات آدیت محصول												
تاریخ:			نام واحد تولیدی:									نام محصول:
صفحه از			نام مشتری:									شماره فنی محصول:
CAQ	NNQ	Dmr	سطح نقص نتایج اندازهگیری									نام مشخصه / حدوده پذیرش
			12.36	12.40	12.47	12.73	12.80	12.84		تعداد نموده	ابزار اندازهگیری	نام مشخصه / حدوده پذیرش
...	...	1/۳۵	55	15	5	3	0	3	5	15	55	کولیس
...	...	1/۸۵	14.28	14.30	14.33	14.47	14.50	14.52		20	میکرومتر	قطر بزرگ مخروط
...	...	1/۷۵	55	15	5	3	0	3	5	15	55	ساعت اندیکاتور
...	0	0.4	0.5	0.55				20		لنج
...	...		OK			NOT OK				20	گنج رزو، Go – Not Go	رزو
نتایج نهایی:												
جمع مشخصات			DUM				NQL					
نام و امضاء آدیتور			2.95				0	0	2	1		
							NNQ	NAQ				

**فرم جمع آوری اطلاعات
آدیت محصول**

نام محصول :			نام واحد تولیدی :	تاریخ :												
شماره فنی محصول :			نام مشتری :	صفحه از												
CAQ	NNQ	Dmr	سطح نقص										تعداد نمونه	ابزار اندازهگیری نمونه	نام مشخصه / حدوده پذیرش	ردیف:
			نتایج اندازهگیری													
۰/۹۹	۰۱۱	۱/۳۵	12.36	12.40	12.47	12.73	12.80	12.84	20	کولیس	قطر گلوبی	۱				
			55	15	5	3	0	3	5	15	55	xx x xxx xxx xxx	xxxxx xxxxx xxxxx xxx	xx x 	xx x 	xx x
۰/۹۹	۰۱۱	۰/۸۰	14.28	14.30	14.33	14.47	14.50	14.52	20	میکرومتر	قطر بزرگ مخروط	۲				
			55	15	5	3	0	3	5	15	55	xx x xxx xxx xxx	xxxxx xxxxx xxxxx xxx	xx x 	xx x 	xx x
۰/۹		۰/۷۵	-	0.4	0.5	0.55	20	ساعت اندیکاتور	لنگی	۳						
			55	15	5	3	0	3	5	15	55	xx x xxx xxx xxx	xxxxx xxxxx xxxxx xxx	xx x 	xx x 	xx x
—	OK	NOT OK	20	کیج رزو Go – Not Go	رزو	۴								
			55	15	5	3	0	3	5	15	55	xxxxx xxxxx xxxxx xxx	xxxxx xxxxx xxxxx xxx	xx x 	xx x 	xx x
جمع مشخصات نام و امضاء آدیتور			DUM 2.95					نتایج نهایی :								
								NQL					0	0	2	1
					NNQ	NAQ										

